

LS Industrial Systems

MASTER-K(80S/120S/200S/300S/1000S) Series

CNET Driver

지원 버전

TOP Design Studio

V1.0 이상



CONTENTS

본 사 (주)M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-R-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

- 1. 시스템 구성** [2 페이지](#)

↓

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다.
본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.
- 2. 외부 장치 선택** [4 페이지](#)

↓

TOP-R의 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- 3. TOP-R 통신 설정** [5 페이지](#)

↓

TOP-R의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
외부 장치의 설정이 변경될 경우 본 장을 참고 하여 TOP-R의 통신 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.
- 4. 외부 장치 설정** [10 페이지](#)

↓

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 5. 케이블 표** [17 페이지](#)

↓

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.
"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양을 선택 하십시오.
- 6. 지원 어드레스** [22 페이지](#)

↓

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP-R과 "LS Industrial Systems – MASTER-K Series Computer Link"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블		
K1000S	K7P-30AS	G3L-CUEA (K7F-CUEA) *주1)	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.1 외부 장치 설정 1	5.1 케이블 표 1		
			RS-422 (4 wire)				
			RS-485 (2 wire)				
K300S	K4P-15AS	G4L-CUEA (K4F-CUEA) *주1)	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.1 외부 장치 설정 1	5.1 케이블 표 1		
			RS-422 (4 wire)				
			RS-485 (2 wire)				
K200S	K3P-07AS *주2) K3P-07BS *주3) K3P-07CS *주2)	CPU 내장 Cnet	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.2 외부 장치 설정 2	5.2 케이블 표 2		
		CPU 내장 Cnet	RS-422 (4 wire) RS-485 (2 wire)				
		G6L-CUEB (K3F-CU2A) *주1)	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.1 외부 장치 설정 1	5.1 케이블 표 1		
		G6L-CUEC (K3F-CU4A) *주1)	RS-422 (4 wire) RS-485 (2 wire)				
		K120S	K7M-D□20U *주4) K7M-D□30U *주4) K7M-D□40U *주4) K7M-D□60U *주4)	CPU 내장 Cnet , Ch0	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.3 외부 장치 설정 3	5.2 케이블 표 2
				CPU 내장 Cnet , Ch1	RS-485 (2 wire)		
G7L-CUEB	RS-232C			3. TOP-R 통신 설정 4.5 외부 장치 설정 5	5.1 케이블 표 1		
G7L-CUEC	RS-422 (4 wire)						
	RS-485 (2 wire)						
K80S	K7M-D□10S *주5) K7M-D□20S *주6) K7M-D□30S *주6) K7M-D□40S *주6) K7M-D□60S *주6)	CPU 내장 Cnet, Ch0	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.4 외부 장치 설정 4	5.2 케이블 표 2		
			RS-485 (2 wire)				
		G7L-CUEB	RS-232C	3. TOP-R 통신 설정 4.5 외부 장치 설정 5	5.1 케이블 표 1		
		G7L-CUEC	RS-422 (4 wire)				
			RS-485 (2 wire)				

*주1) 괄호 안의 모듈 명칭은 구 모델에서의 명칭 입니다.

*주2) K3P-07 A/C S 타입만이 RS-232C 내장 Cnet을 CPU 모듈에 장착하고 있습니다.

*주3) K3P-07BS 타입만이 RS-422 내장 Cnet을 CPU 모듈에 장착하고 있습니다.

*주4) 증설 통신 모듈 사용하지 않을 경우, Ch0, Ch1을 동시 사용 합니다. 증설 통신 모듈 사용 시(Built-in Cnet dipswitch Off : 증설 통신 모듈 사용 설정), Ch0 내장 RS-232C는 사용 불가능, Ch1 내장 RS-485 Cnet는 사용 가능 합니다.

*주6) "K7M-D□10S"타입의 경우 Built-in Cnet dipswitch On(내장 RS-232C채널)/ Off(내장 RS-422채널)에 따라 한 가지 내장 Cnet을 사용 할 수 있습니다. 또한, 증설 통신 모듈을 사용할 수 없습니다.

*주7) "K7M D□20S ~ D□60S" CPU 경제형 타입의 경우 "PC 접속 로터 포트의 내장 Cnet Ch0(RS-232C)"만 사용 가능합니다.

증설 통신 모듈 사용 시(Built-in Cnet dipswitch Off : 증설 통신 모듈 사용 설정), 내장 Cnet 사용이 불가능 하게 됩니다.


☞ 다음 페이지에서 계속 됩니다.

■ 연결 구성

- 1 : 1(TOP-R 1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





- 1 : N(TOP-R 1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 - RS422/485 통신에서 가능한 구성입니다.



2. 외부 장치 선택

■ TOP-R 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

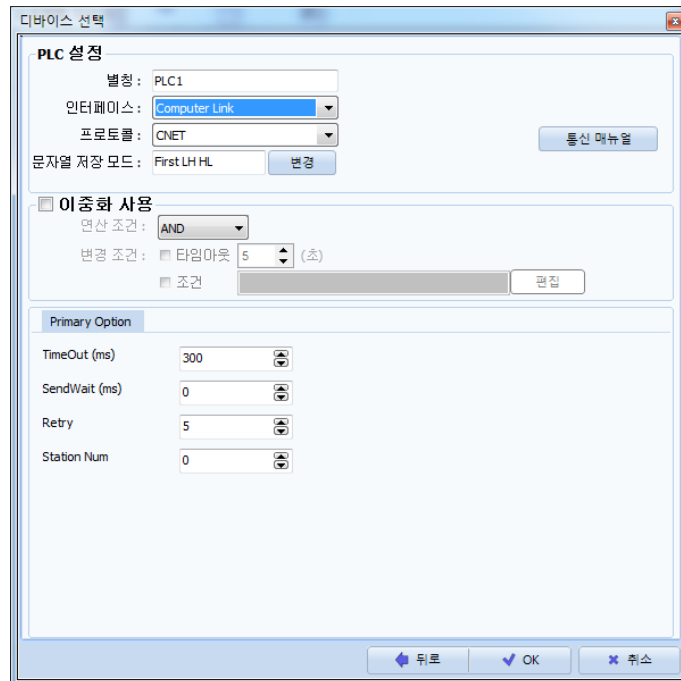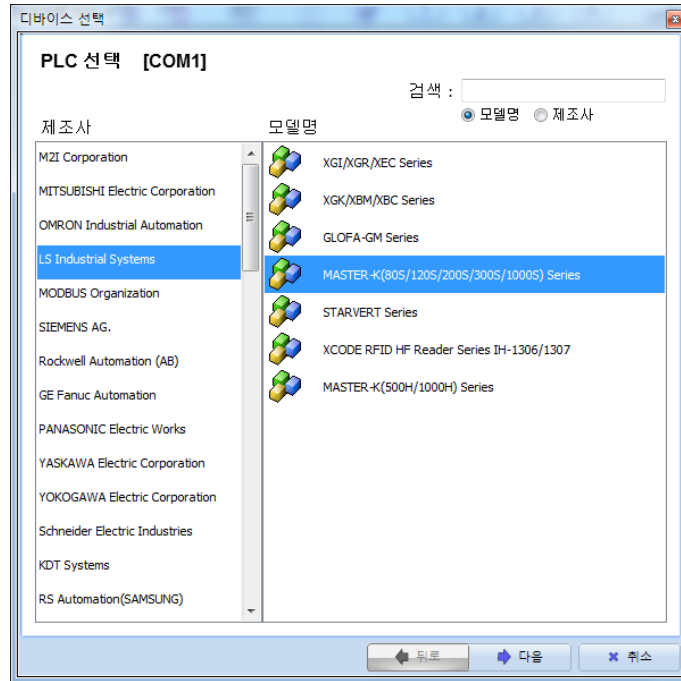

설정 사항		내용					
TOP-R	모델	TOP-R의 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP-R과 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "LS Industrial Systems"를 선택 하십시오.					
	PLC	TOP-R과 연결할 외부 장치를 선택 합니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: white;">모델</th> <th style="background-color: black; color: white;">인터페이스</th> <th style="background-color: black; color: white;">프로토콜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MASTER-K (80S/120S/200S /300/1000S) Series</td> <td>Computer Link</td> <td>CNET</td> </tr> </tbody> </table> <p>연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.</p>	모델	인터페이스	프로토콜	MASTER-K (80S/120S/200S /300/1000S) Series	Computer Link
모델	인터페이스	프로토콜					
MASTER-K (80S/120S/200S /300/1000S) Series	Computer Link	CNET					



3. TOP-R 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP-R 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정] → [프로젝트 옵션 > “HMI 설정 사용” 체크 > 편집 > 시리얼]
- TOP-R 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

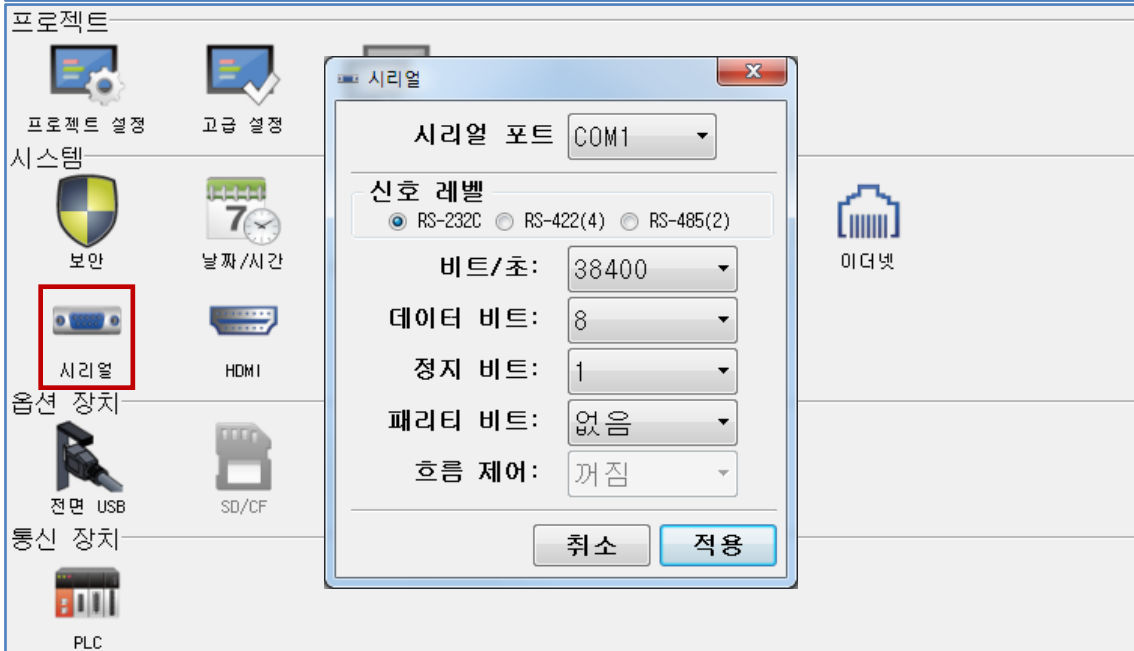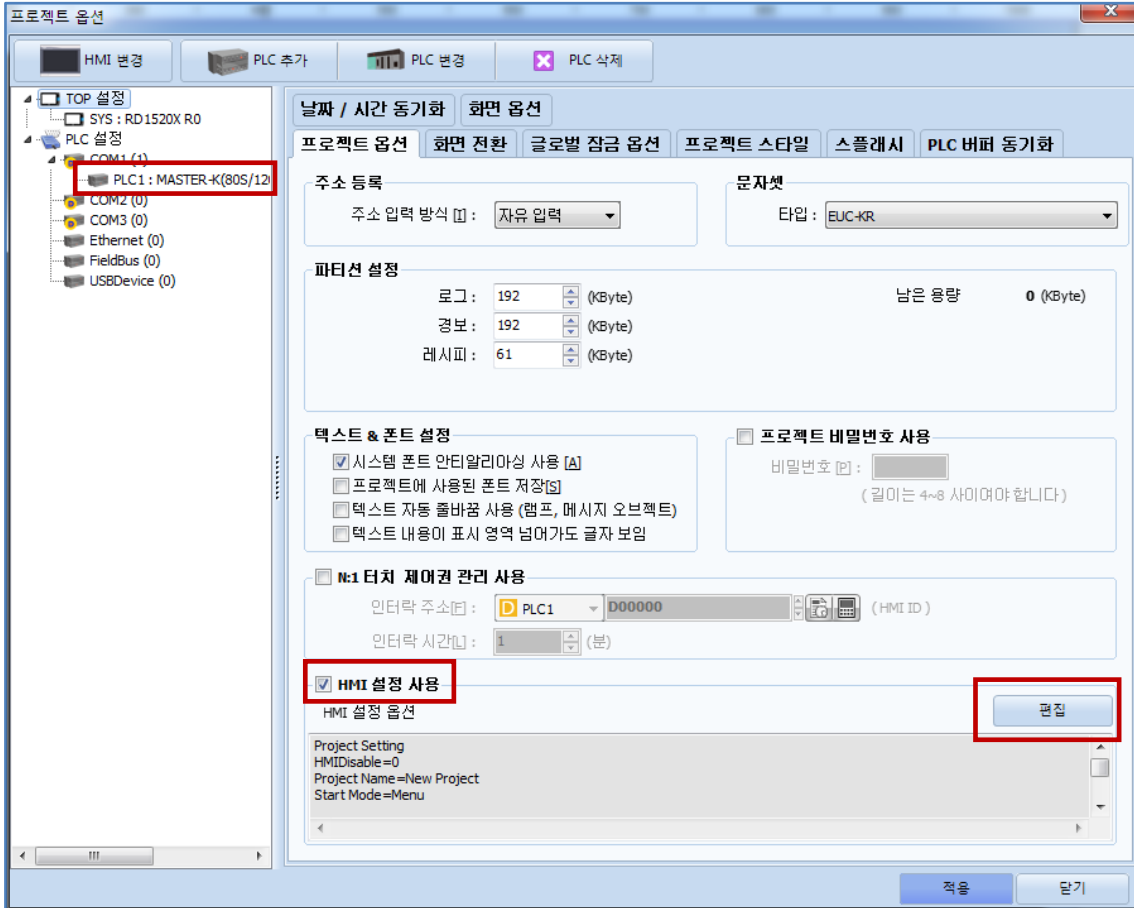

항 목	TOP-R			외부 장치	비 고
	RS-232C (COM1/COM2)	RS-422 (COM1/COM2)	RS-485 (COM1/COM2/COM3)		
신호 레벨 (포트)	RS-232C (COM1/COM2)	RS-422 (COM1/COM2)	RS-485 (COM1/COM2/COM3)	RS-232C RS-422/485	사용자 설정
보우레이트	38400				사용자 설정
데이터 비트	8				사용자 설정
정지 비트	1				사용자 설정
패리티 비트	없음				사용자 설정


※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다. (COM3는 RS-485 만 지원합니다.)
보우레이트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > COM1 > "PLC1 : MASTER-K(80S/120S/200S/300/1000S) Series"]

MASTER-K Series Computer Link 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

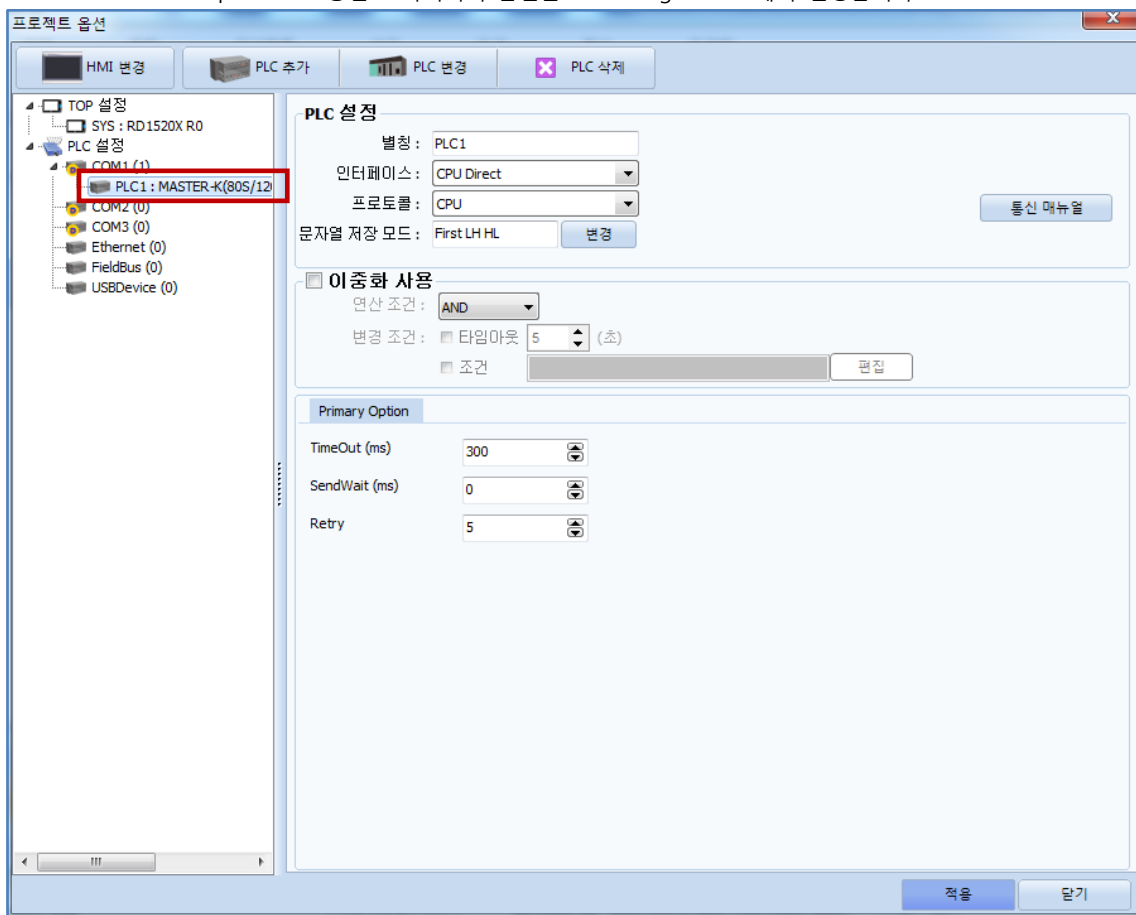


항 목	설 정	비 고
인터페이스	"Computer Link"를 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	"CNET"을 선택합니다.	
TimeOut (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	사용자 설정
SendWait (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	사용자 설정
Station Num	외부 장치의 국번을 입력합니다.	사용자 설정

3.2 TOP-R 에서 통신 설정


※ “3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정” 항목의 “HMI 설정 사용”을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP-R 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 “EXIT”를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.

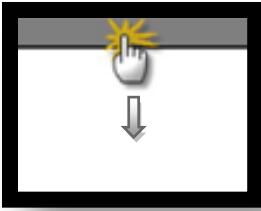

(1) 통신 인터페이스 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > 시리얼]

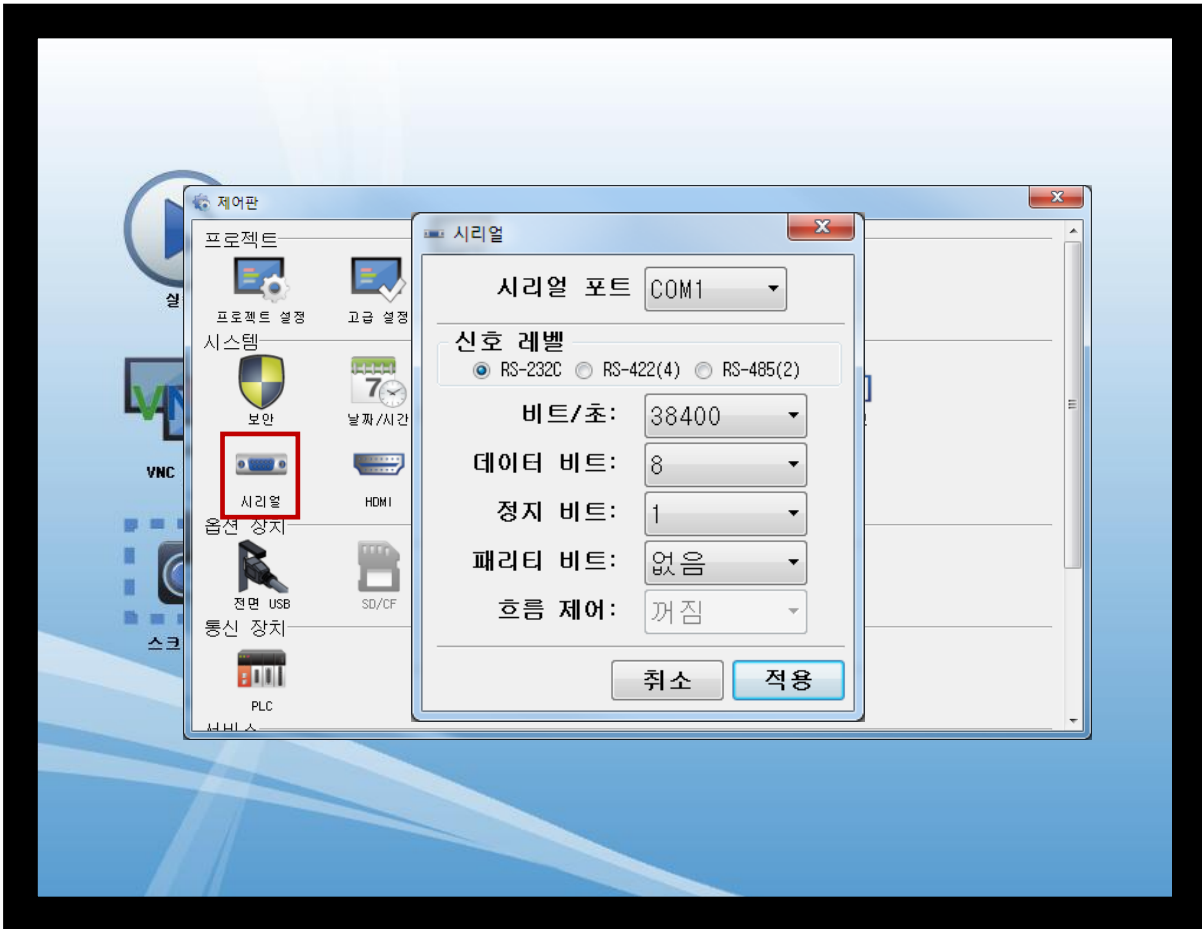

항 목	TOP-R			외부 장치	비 고
	RS-232C (COM1/COM2)	RS-422 (COM1/COM2)	RS-485 (COM1/COM2/COM3)		
신호 레벨 (포트)	RS-232C (COM1/COM2)	RS-422 (COM1/COM2)	RS-485 (COM1/COM2/COM3)	RS-232C RS-422/485	사용자 설정
보우레이트	38400				사용자 설정
데이터 비트	8				사용자 설정
정지 비트	1				사용자 설정
패리티 비트	없음				사용자 설정


※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다. (COM3는 RS-485 만 지원합니다.)
보우레이트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP-R - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [메인 화면 > 제어판 > PLC]

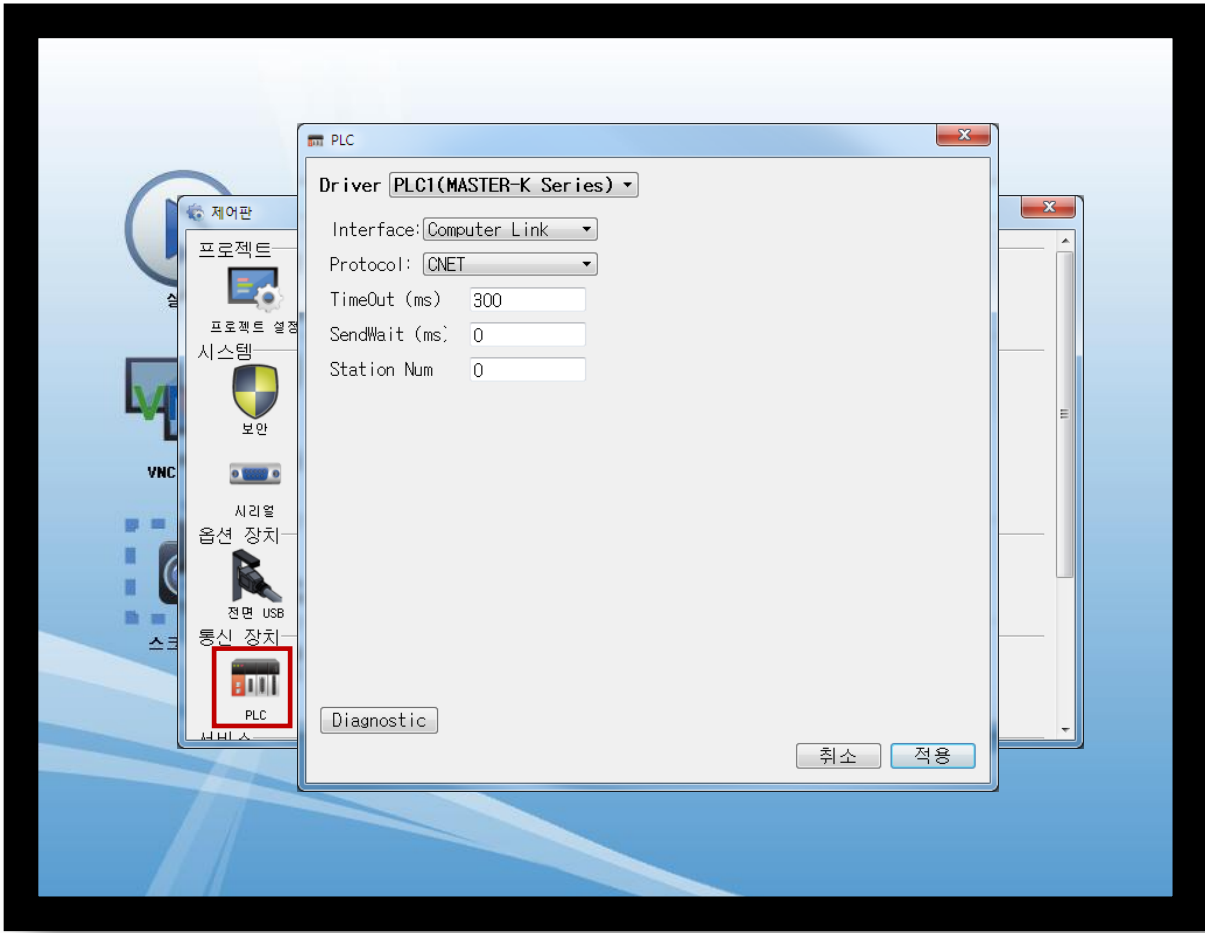

항 목	설 정	비 고
인터페이스	"Computer Link"를 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	"CNET"을 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
TimeOut (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	사용자 설정
SendWait (ms)	TOP-R이 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	사용자 설정
Station Num	외부 장치의 국번을 입력합니다.	사용자 설정

3.3 통신 진단

■ TOP-R - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP-R 화면 상단을 터치하여 아래로 **드래그**. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
- [제어판 > 시리얼] 에서 사용 하고자 하는 포트(COM1/COM2/COM3) 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC] 에서 "통신 진단"을 터치한다.
- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

OK	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상 - 케이블 및 TOP-R, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.


항목	내용	확인		참 고	
시스템 구성	시스템 연결 방법	OK	NG	1. 시스템 구성	
	접속 케이블 명칭	OK	NG		
TOP-R	버전 정보	OK	NG	2. 외부 장치 선택 3. 통신 설정	
	사용 포트	OK	NG		
	드라이버 명칭	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	상대 국번	프로젝트 설정	OK		NG
		통신 진단	OK		NG
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK		NG
		데이터 비트	OK		NG
정지 비트		OK	NG		
패리티 비트		OK	NG		
외부 장치	CPU 명칭	OK	NG	4. 외부 장치 설정	
	통신 포트 명칭(모듈 명)	OK	NG		
	프로토콜(모드)	OK	NG		
	설정 국번	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK		NG
		데이터 비트	OK		NG
		정지 비트	OK		NG
패리티 비트		OK	NG		
어드레스 범위 확인		OK	NG	6. 지원 어드레스 (자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.)	

4. 외부 장치 설정

4.1 외부 장치 설정 1 (G3L, G4L, G6L 링크 카드)

MASTER-K 시리즈 통신 시스템 설정 툴 "Cnet Frame Editor"을 통해서 아래 내용을 실행 합니다.
자세한 내용은 PLC의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

[MASTER-K 로더 케이블]

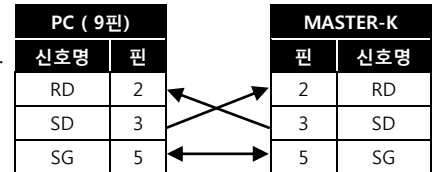

Step 1. 외부 장치 CPU 유닛 RS-232 포트에 [MASTER-K 로더 케이블]을 통해서PC에 연결합니다.


Step 2. Cnet 통신 모듈의 MODE Rotary 스위치를 "3"(전용 통신 모드)로 설정하고 외부 장치의 전원을 리셋 합니다.

Step 3. "Cnet Frame Editor" 설정 소프트웨어를 실행 합니다.

Step 4. [오프선 > 통신포트 선택] Dialog Box에서 PC 접속 포트와 PLC "단독"을 선택 한 후, 확인을 클릭합니다.

Step 5. [온라인 > 접속하기] 를 선택하여 PC-외부기기를 접속 합니다.

Step 6. "Cnet Frame Editor"에서 통신 설정을 합니다.

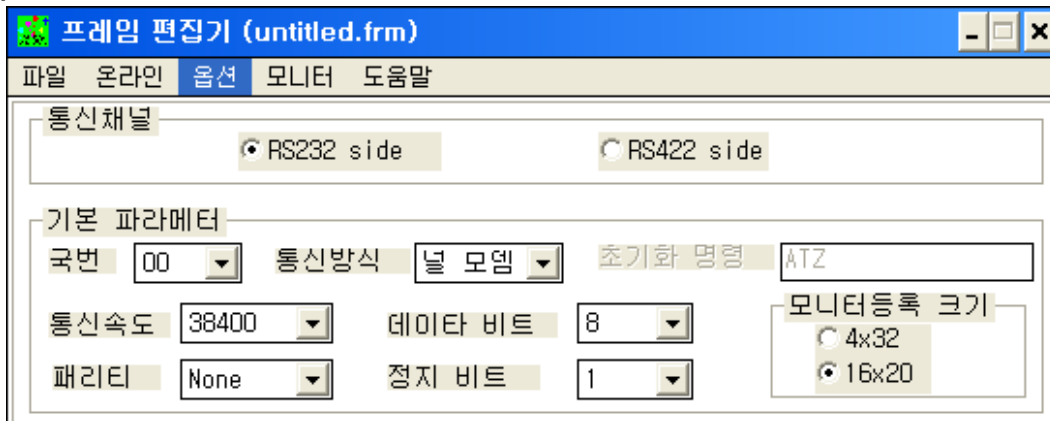


※ RS-422/485 통신을 할 경우 "통신채널"의 "RS422 side"를 선택합니다.

Step 7. [온라인 > 쓰기]를 선택합니다.

Dialog Box에서 아래와 같이 설정한 후, 쓰기를 클릭 합니다.

설정 항목	설정 예	내용
슬롯번호	SLOT 0	Cnet 모듈 장착 Slot
통신 옵션	기본 파라미터	쓰기 실행 내용.

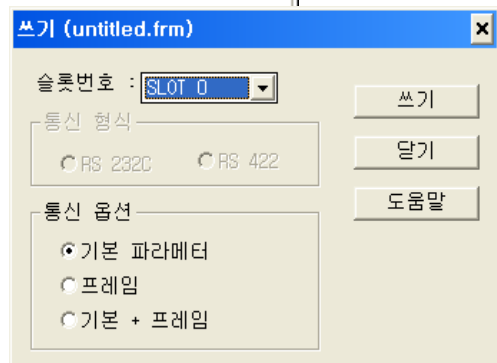


Step 8. [온라인 > 온라인 모드변경]을 선택합니다.

Dialog Box를 아래와 같이 설정한 후, 쓰기를 클릭 합니다.

설정 항목	설정 예	내용
슬롯번호	SLOT 0	Cnet 모듈 장착 Slot
채널동작	독립	
RS-232C	전용 모드	

※ RS-422/485 통신을 할 경우 "RS-422"에 "전용 모드"를 선택합니다.

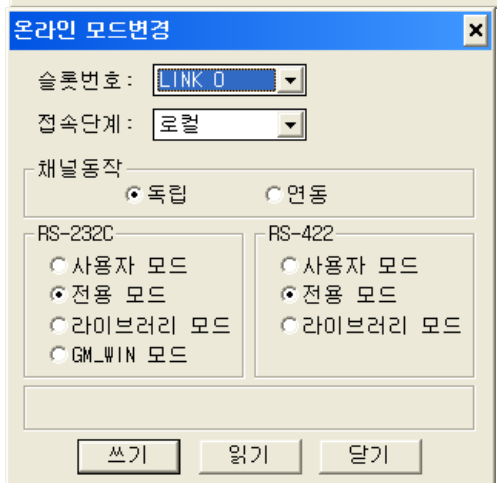


Step 9. [온라인 > 동작전환]을 선택합니다. Dialog Box에서 통신 카드

설치 슬롯과 RS-232C 선택 후, "통신 런"을 클릭합니다.

설정 항목	설정 예	내용
슬롯번호	SLOT 0	Cnet 모듈 장착 Slot
통신 형식	RS-232C	

※ RS-422/485 통신을 할 경우 "통신형식"의 "RS_422"를 선택합니다.

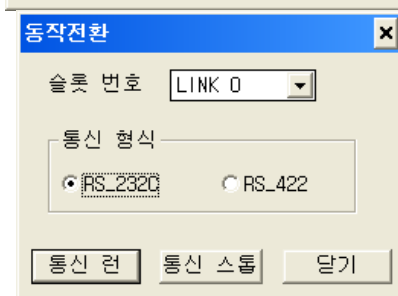

4.2 외부 장치 설정 2 (K200S CPU 내장 Cnet)

MASTER-K 시리즈 Ladder Software "KGL_WIN"을 통해서 아래와 같이 설정합니다.
자세한 내용은 PLC의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

Step 1. 외부 장치 CPU 유닛 RS-232 포트에 [MASTER-K 로더 케이블]을 통해서PC에 연결합니다.


Step 2. KGL_WIN을 실행, [MK_S]의 [200S]에 대한 새 프로젝트를 생성합니다.

Step 3. 프로젝트 창에서 [파라미터]를 더블 클릭하여 dialog box를 팝업 시킨다.

Step 4. "기본 > 컴퓨터 통신"을 아래와 같이 설정합니다.

[MASTER-K 로더 케이블]

PC (9핀)		MASTER-K	
신호명	핀	핀	신호명
RD	2	2	RD
SD	3	3	SD
SG	5	5	SG

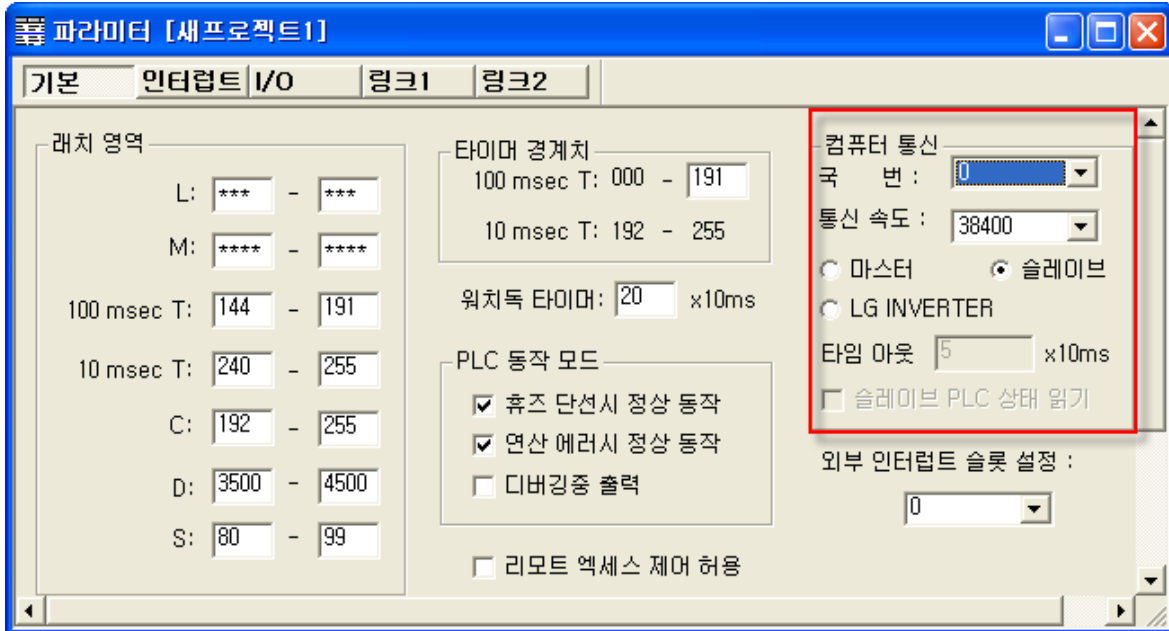

컴퓨터 통신	내용	설정 예	비고
국번	외부 장치의 국번을 설정합니다. (범위 : 0~31)	0	사용자 설정
통신 속도	외부 장치의 시리얼 통신 속도를 설정합니다.	38400	사용자 설정
마스터/슬레이브	외부 장치의 통신 시스템을 설정합니다.	슬레이브	고정

Step 5. [온라인 > 접속] 를 선택하여 PC-외부기기를 접속 합니다.


Step 6. [쓰기[KGL_WIN=>PLC]]메뉴를 선택하여 통신 설정을 외부 장치에 다운로드 합니다.

4.3 외부 장치 설정 3 (K120S CPU 내장 Cnet)


MASTER-K 시리즈 Ladder Software "KGL_WIN"을 통해서 아래와 같이 설정합니다.

자세한 내용은 PLC의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

Step 1. 외부 장치 CPU 유닛 RS-232 포트에 [MASTER-K 로더 케이블]을 통해서PC에 연결합니다. [MASTER-K 로더 케이블]

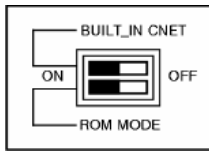

내장 Cnet을 사용하려면 기기에서 "BUILT IN CNET" DIP 스위치를 "ON"으로 설정 하십시오.


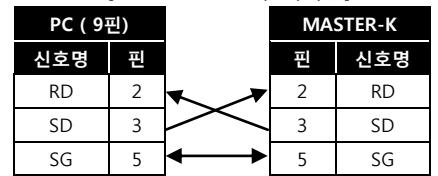


Step 2. KGL_WIN을 실행, [PLC 기종 > MK_S]의 "120S"에 대한 새 프로젝트를 생성합니다.

Step 3. 프로젝트 창에서 [파라미터]를 더블 클릭하여 dialog box를 팝업 시킨다.

Step 4. [통신Ch0]에서 통신 파라미터를 아래와 같이 설정합니다.

※ RS-232C일 경우 [통신Ch0]을 RS-485일 경우 [통신Ch1]을 선택하여 아래와 같이 설정합니다.

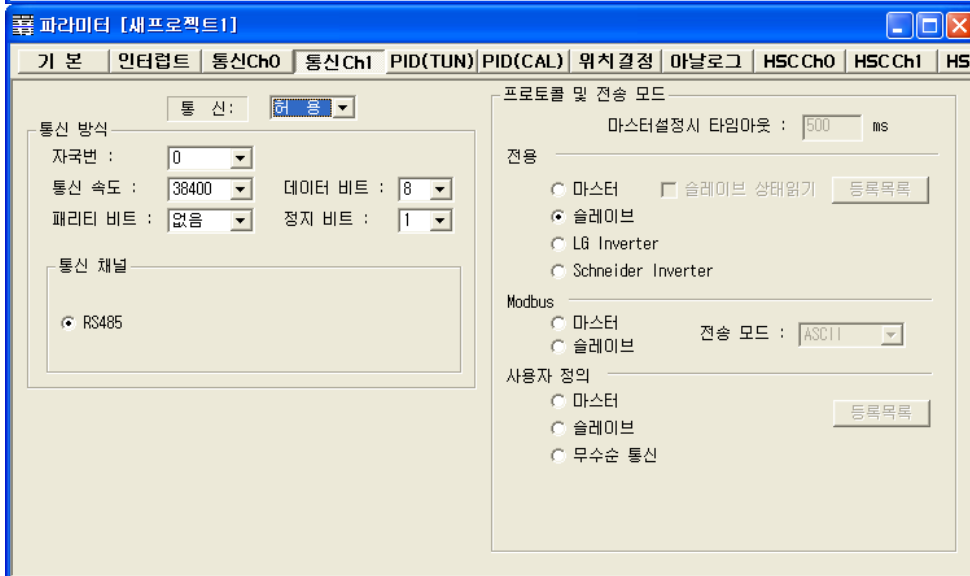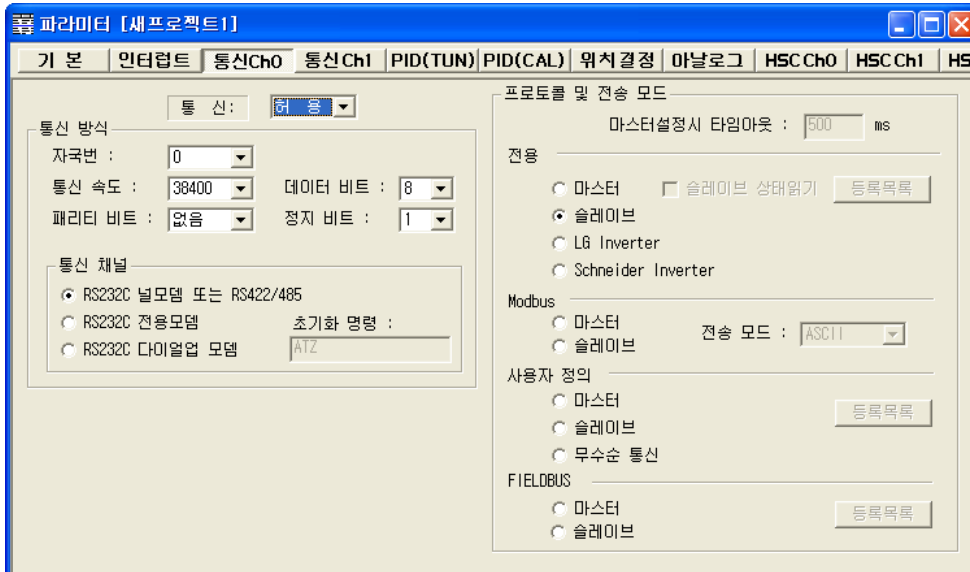

통신 방식	내용	설정 예	비고
자국번	외부 장치의 국번을 설정합니다.	0	사용자 설정
통신 속도	외부 장치의 시리얼 통신 속도를 설정합니다.	38400	사용자 설정
데이터 비트	외부 장치의 시리얼 통신 데이터 비트를 설정합니다.	8	사용자 설정
패리티 비트	외부 장치의 시리얼 통신 패리티 비트를 설정합니다.	없음	사용자 설정
정지 비트	외부 장치의 시리얼 통신 정지 비트를 설정합니다.	1	사용자 설정

※ 이하 "통신 채널" 및 "프로토콜 및 전송 모드"의 설정은 위 사진과 동일하게 ◎체크 하십시오.


Step 5. [온라인 > 접속] 를 선택하여 PC-외부기기를 접속 합니다.

Step 6. [쓰기(KGL_WIN=>PLC)]메뉴를 선택하여 통신 설정을 외부 장치에 다운로드 합니다.

4.4 외부 장치 설정 4 (K80S CPU 내장 Cnet)

MASTER-K 시리즈 Ladder Software "KGL_WIN"을 통해서 아래와 같이 설정합니다.
자세한 내용은 PLC의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

Step 1. 외부 장치 CPU 유닛 RS-232 포트에 [MASTER-K 로더 케이블]을 통해서PC에 연결합니다

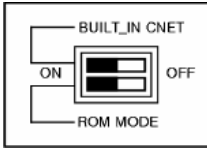

내장 Cnet을 사용하려면 기기에서
"BUILT IN CNET" DIP 스위치를 "ON"으로 설정 하십시오.


[MASTER-K 로더 케이블]

PC (9핀)		MASTER-K	
신호명	핀	핀	신호명
RD	2	2	RD
SD	3	3	SD
SG	5	5	SG

Step 2. KGL_WIN을 실행, [PLC 기종 > MK_S]의 "80S"에 대한 새 프로젝트를 생성합니다.

Step 3. 프로젝트 창에서 [파라미터]를 더블 클릭하여 dialog box를 팝업 시킨다.

Step 4. [통신]에서 통신 파라미터를 아래와 같이 설정합니다.

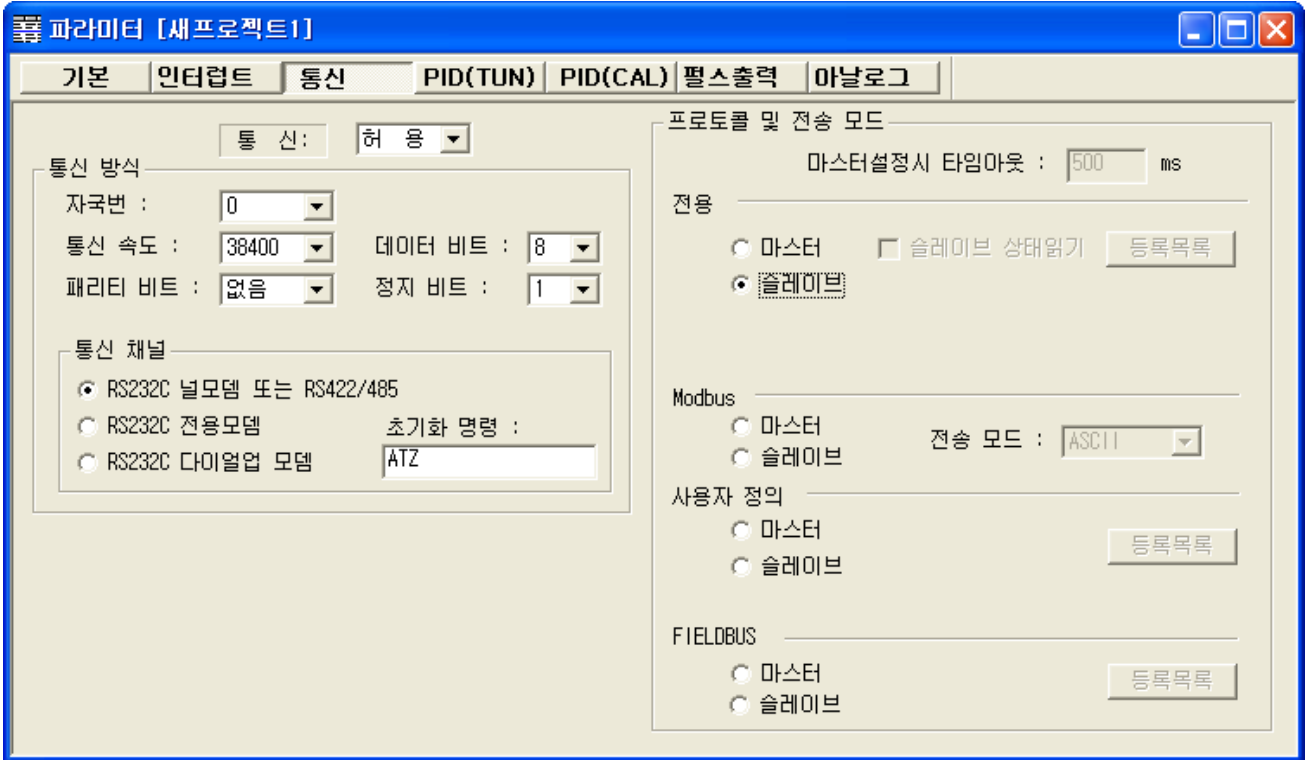

통신 방식	내용	설정 예	비고
자국번	외부 장치의 국번을 설정합니다.	0	사용자 설정
통신 속도	외부 장치의 시리얼 통신 속도를 설정합니다.	38400	사용자 설정
데이터 비트	외부 장치의 시리얼 통신 데이터 비트를 설정합니다.	8	사용자 설정
패리티 비트	외부 장치의 시리얼 통신 패리티 비트를 설정합니다.	없음	사용자 설정
정지 비트	외부 장치의 시리얼 통신 정지 비트를 설정합니다.	1	사용자 설정

※ 이하 "통신 채널" 및 "프로토콜 및 전송 모드"의 설정은 위 사진과 동일하게 ©체크 하십시오.

Step 5. [온라인 > 접속] 를 선택하여 PC-외부기기를 접속 합니다.


Step 6. [쓰기[KGL_WIN=>PLC]]메뉴를 선택하여 통신 설정을 외부 장치에 다운로드 합니다.

4.5 외부 장치 설정 5 (G7L 링크 카드)

MASTER-K 시리즈 Ladder Software "KGL_WIN"을 통해서 아래와 같이 설정합니다.

자세한 내용은 PLC의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

Step 1. 외부 장치 CPU 유닛 RS-232 포트에 [MASTER-K 로더 케이블]을 통해서PC에 연결합니다.

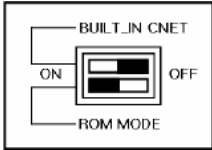

Cnet을 사용하려면 기기에서 "BUILT IN CNET" DIP 스위치를 "OFF"로 설정 하십시오.


[MASTER-K 로더 케이블]

PC (9핀)		MASTER-K	
신호명	핀	핀	신호명
RD	2	2	RD
SD	3	3	SD
SG	5	5	SG

Step 2. KGL_WIN을 실행, [PLC 기종 > MK_S]의 "120S"에 대한 새 프로젝트를 생성합니다.

Step 3. 프로젝트 창에서 [파라미터]를 더블 클릭하여 dialog box를 팝업 시킨다.

Step 4. [통신Ch0]에서 통신 파라미터를 아래와 같이 설정합니다.

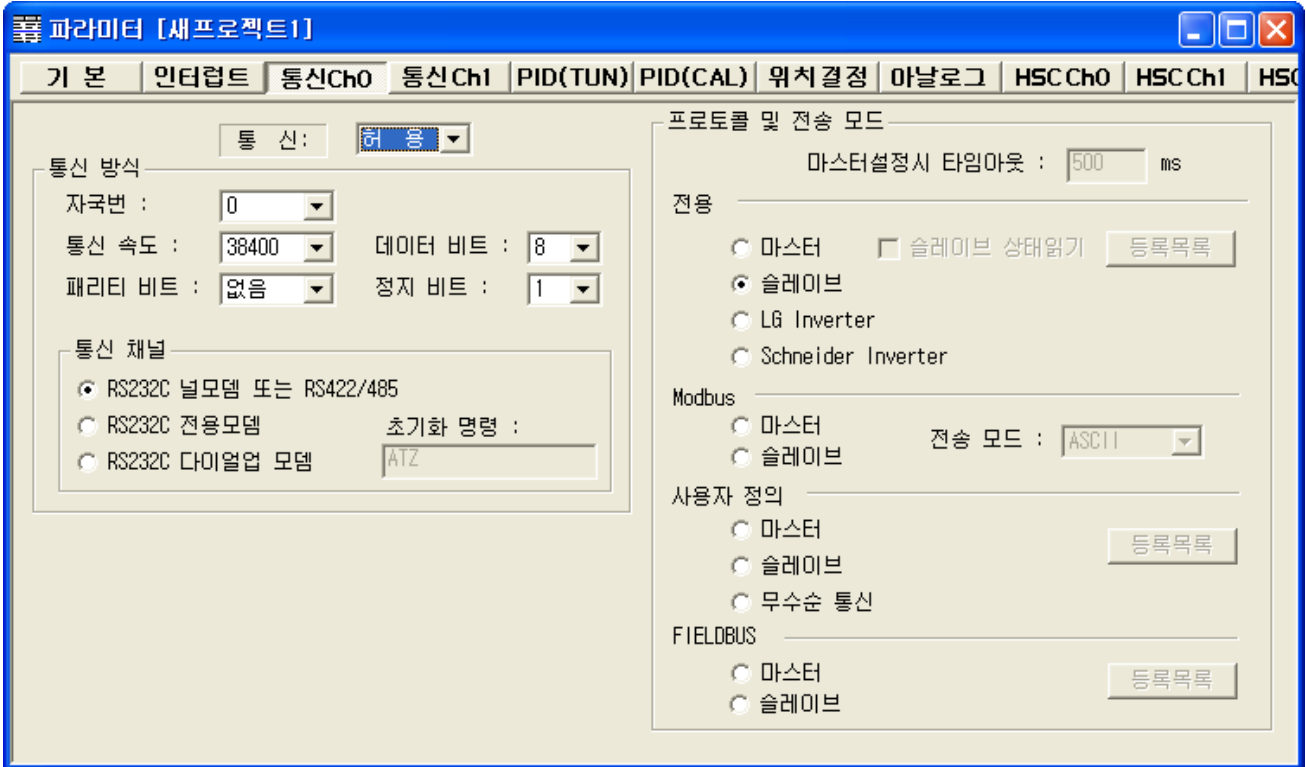

통신 방식	내용	설정 예	비고
자국번	외부 장치의 국번을 설정합니다.	0	사용자 설정
통신 속도	외부 장치의 시리얼 통신 속도를 설정합니다.	38400	사용자 설정
데이터 비트	외부 장치의 시리얼 통신 데이터 비트를 설정합니다.	8	사용자 설정
패리티 비트	외부 장치의 시리얼 통신 패리티 비트를 설정합니다.	없음	사용자 설정
정지 비트	외부 장치의 시리얼 통신 정지 비트를 설정합니다.	1	사용자 설정

※ 이하 "통신 채널" 및 "프로토콜 및 전송 모드"의 설정은 위 사진과 동일하게 ◎체크 하십시오.

Step 5. [온라인 > 접속] 를 선택하여 PC-외부기기를 접속 합니다.

Step 6. [쓰기[KGL_WIN=>PLC]]메뉴를 선택하여 통신 설정을 외부 장치에 다운로드 합니다.




5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP-R과 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다.

(본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "LS Industrial Systems Co., Ltd."의 권장사항과 다를 수 있습니다)




5.1 케이블 표 1 (G□L-CUEB, G□L-CUEC, K200S RS-422/485)

■ RS-232C (1 : 1 연결)

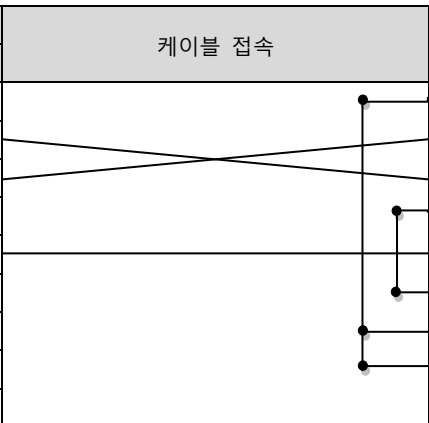COM1 / COM2			케이블 접속	외부 장치		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1		1	CD	 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>
	RD	2		2	RD	
	SD	3		3	SD	
	DTR	4		4	DTR	
	SG	5		5	SG	
	DSR	6		6	DSR	
	RTS	7		7	RTS	
	CTS	8		8	CTS	
		9		9		




*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ RS-422 (1 : 1 연결)

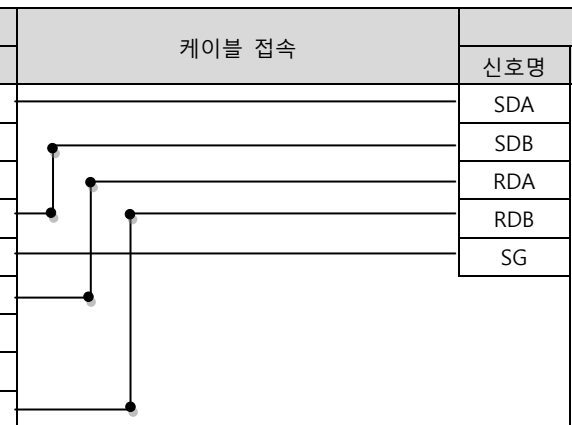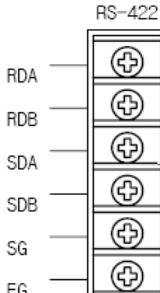COM1 / COM2			케이블 접속	외부 장치	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		신호명	핀 배열
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	RDA	1		SDA	 <p>RS-422</p>
		2		SDB	
		3		RDA	
	RDB	4		RDB	
	SG	5		SG	
	SDA	6			
		7			
		8			
	SDB	9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.


■ RS-485 (1 : 1 연결)

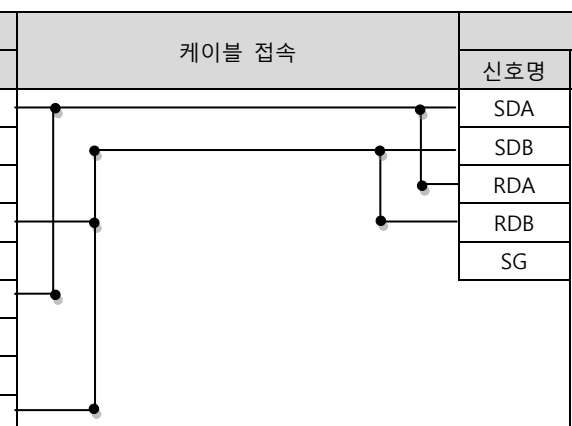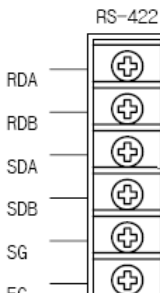COM1 / COM2			케이블 접속	외부 장치	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		신호명	핀 배열
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	RDA	1		SDA	 <p>RS-422</p>
		2		SDB	
		3		RDA	
	RDB	4		RDB	
	SG	5		SG	
	SDA	6			
		7			
		8			
	SDB	9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

☞ 다음 페이지에서 계속 됩니다.


■ RS-485 (1 : 1 연결)

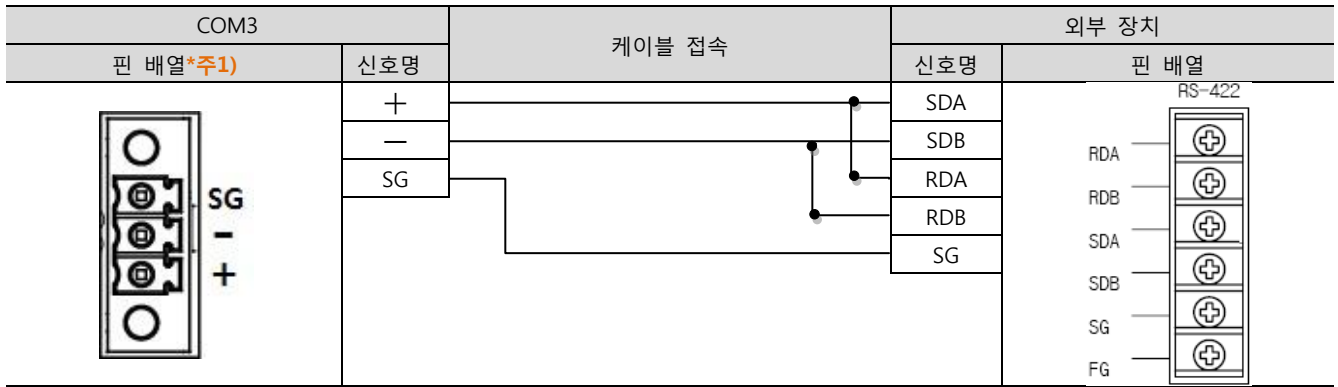

■ RS-422 (1 : N 연결) - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.






■ RS-485 (1 : N / N : 1 연결) - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.

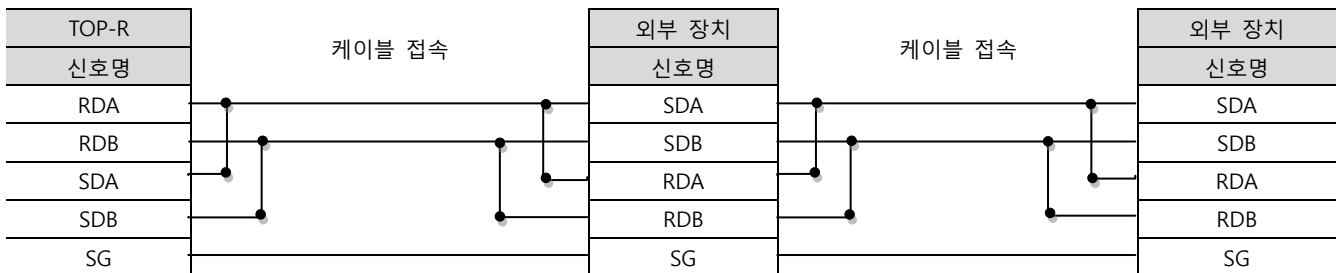




5.2 케이블 표 2 (K80S, K120S, K200S CPU 내장 Cnet 포트) *K200S RS-422/485제외

■ RS-232C (1 : 1 연결)

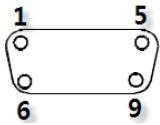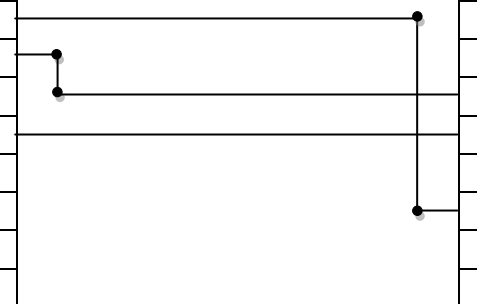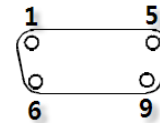COM1 / COM2			케이블 접속	외부 장치		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	CD	1		1		 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>
	RD	2		2	RD1	
	SD	3		3	SD1	
	DTR	4		4	RD2	
	SG	5		5	SG	
	DSR	6		6		
	RTS	7		7	SD2	
	CTS	8		8		
		9		9		




*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ RS-485 (1 : 1 연결)

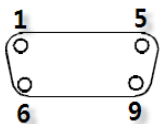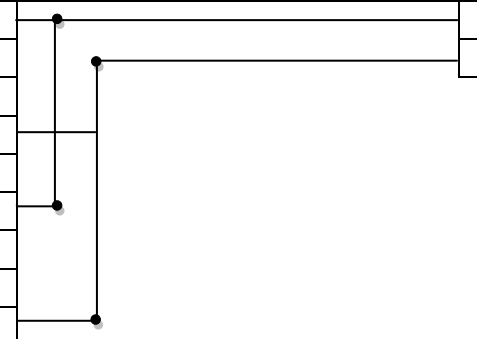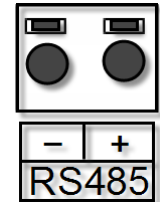COM1 / COM2			케이블 접속	외부 장치		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		신호명	핀 배열	
 <p>통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)</p>	RDA	1		+		
		2				-
		3				
	RDB	4				
	SG	5				
	SDA	6				
		7				
		8				
	SDB	9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ RS-485 (1 : 1 연결)

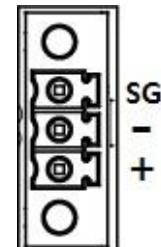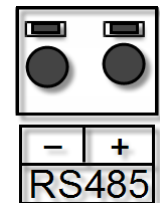COM3		케이블 접속	외부 장치	
핀 배열	신호명		신호명	핀 배열
	+		+	
	-		-	
	SG			

■ RS-485 (1 : N / N : 1 연결) - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.



6. 지원 어드레스

TOP-R에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

디바이스	비 트	워 드	비 고
Input / Output Relay	P000 – P63F	P00 – P63	
Auxiliary Relay	M000 – M191F	M00 – M191	
Keep Relay	K000 – K31F	K00 – K31	
Link Relay	L000 – L63F	L00 – L63	
Special Relay	F000 – F63F	F00 – F63	쓰기 불가
Timer(Contact)	T000 – T255	-	
Timer(Elapsed Value)		T000 – T255	
Counter(Contact)	C000 – C255		
Counter(Elapsed Value)		C000 – C255	
Step Relay	S00.00 – S99.99	S00 – S99	
Data Register	D0000.00 – D9999.99	D0000 – D9999	

※ 32BIT 데이터의 하위 16BIT 데이터가 화면 등록한 어드레스에 저장되며 상위 16BIT 데이터가 화면 등록 어드레스 다음 주소에 저장 됩니다.

(예) D00100 번 주소에 32BIT 데이터 16진수 데이터 12345678 저장 시 16BIT 디바이스 어드레스에 아래와 같이 저장 됩니다..

항목	16BIT		
	32BIT	D00100	D00101
주소	D00100	D00100	D00101
입력 데이터(16진수)	12345678	5678	1234